

**Raport de monitorizare
anul 2018
Parc eolian 2 MW – Slobozia Conachi
NEXT ENERGY PARTNERS S.R.L**

Info document/Revizii

Cod: RM_NEP_2018.docx

Nr. rev.	Document	Data	Elaborat	Verificat	Aprobat
00	Raport de monitorizare a biodiversității	25.01.2019	RA EB	SD	ENVIRO ECOSMART SRL

Lista de difuzare

Rev.	BENEFICIAR	Nr. de copii	Limba de redactare	Format
00	NEXT ENERGY PARTNERS S.R.L	1	Romana	Printat/PDF
00	APMGL	1	Romana	Printat/PDF

Raport de monitorizare a impactului activității asupra biodiversității

Perioada de monitorizare (Ianuarie – Decembrie 2018)

Raportul de monitorizare s-a realizat având în vedere obligațiile **NEXT ENERGY PARTNERS S.R.L** (fost **THREE WINGS SRL**) asumate prin Autorizația de Mediu nr. 205 din 27.08.2013 pentru punctul de lucru (turbina eoliană) situată în comuna Slobozia Conachi, T77, P1.283/287 , lot 2, județul Galați.

1. SCOP ȘI OBIECTIVE

1.1. Scopul programului de monitorizare

Cercetările asupra faunei au avut drept scop monitorizarea diversității speciilor de fauna (în special avifauna) din cadrul parcului eolian aflat în proprietatea NEXT ENERGY PARTNERS S.R.L în scopul identificării impactului ca urmare a operării turbinei eoliene (Vestas V100 2 MW) asupra obiectivelor de mediu.

Prezentul raport cuprinde rezultatele programelor de monitorizare lunare realizate, pe parcursul perioadei ianuarie – decembrie 2018, perioadă ce a surprins toate aspectele fenologice caracteristice ciclului anual al speciilor faună, respectiv hiemal, prevernal, vernal, estival, serotinal și autumnal. De precizat că activitățile de monitorizare a biodiversității au continuat și după această dată.

Planul de monitorizare asupra impactului potențial rezultat ca urmare a operării parcului eolian asupra dinamicii speciilor de avifaună și chiroptere s-a realizat prin căutarea carcaselor de păsări și chiroptere (mortalități) apărute ca urmare a coliziunii cu componentele în mișcare a turbinei eoliene– Centrală electrică eoliană Slobozia Conachi, tip Vestas V100 cu puterea de 2 MW .

Obiectivele principale monitorizate în cadrul activității de cercetare realizate sunt:

- ✓ 1 amplasament turbina eoliana tip VESTAS 2 MW incluzând: fundație, platforma de operare macara, drum de acces, drum de exploatare;
- ✓ Identificarea impactului asociat funcționării turbinei asupra factorilor de mediu: apa, aer, sol, biodiversitate, sănătate umană;
- ✓ măsuri suplimentare (daca este cazul) acolo unde a fost identificat un impact semnificativ asupra factorilor de mediu;

Date de identificare a titularului activității

NEXT ENERGY PARTNERS S.R.L. Adresa: Galați, Str. Petru Rareș, Nr. 7, bl. B3, ap. 62.

Punct de lucru situat în comuna Slobozia Conachi, T77, P1.283/287 , lot 2, județul Galați.

1.2. Obiectivele programului de monitorizare

Pe tot parcursul colectării datelor privind speciile de păsări, obiectivele urmărite au fost și vor fi:

- ✓ monitorizarea speciilor de faună inclusiv speciile protejate și strict protejate dacă este cazul (OUG 57/2007 și OUG 154/2008 cu modificările și completările ulterioare) în arealul parcului eolian și vecinătatea acestuia;
- ✓ identificarea efectelor asupra speciilor de păsări inclusiv a celor de interes comunitar și național;
- ✓ propunerea de măsuri pentru reducerea impactului activității parcului eolian asupra avifaunei afectate.

2. CARACTERIZAREA ZONEI

2.1. Amplasamentul monitorizat

Parcul eolian cu o putere de 2 MW este compus din 1 generator de 2 MW tip VESTAS V100 și este amplasat în extravilanul comunei Slobozia Conachi, tarla T77, P1.283/287. Suprafața de teren alocată parcului eolian reprezintă:

- ✓ Platforme montaj aferente turbinei eoliane: 1250 mp (25x45);
- ✓ Drumuri de acces din DJ251 cu o lungime de 170 ml;
- ✓ Fundații supraterane turbină (definitiv);
- ✓ Teren agricol.

Din motive de bună practică, s-au efectuat observații și în zone martor (zone de referință), incluse în zona de studiu, selectate în baza următoarelor criterii:

- ✓ cu habitate asemănătoare cu zona de studiu (terenuri agricole învecinate);
- ✓ cu o compoziție specifică, distribuție și abundență a păsărilor asemănătoare cu cea din zona de studiu;
- ✓ să fie aproape de perimetrul parcului;


Turnul generatorului eolian are 100 m în înălțime. Turbina eoliană este iluminată cu stroboscoape roșii amplasate la mijlocul turnului și la partea de sus a nacelei.

Turbina eoliana este amplasată pe un teren agricol la o distanță de 170 m de drumul județean DJ251.

Tabel nr. 1- Coordonate turbină eoliana

Turbina	Coordonate geografice (Stereo 70)	
	X	Y
V200480 (Vestas V100)	717390.7	456505.68

Fig. 1 – Plan amplasament zonă monitorizată

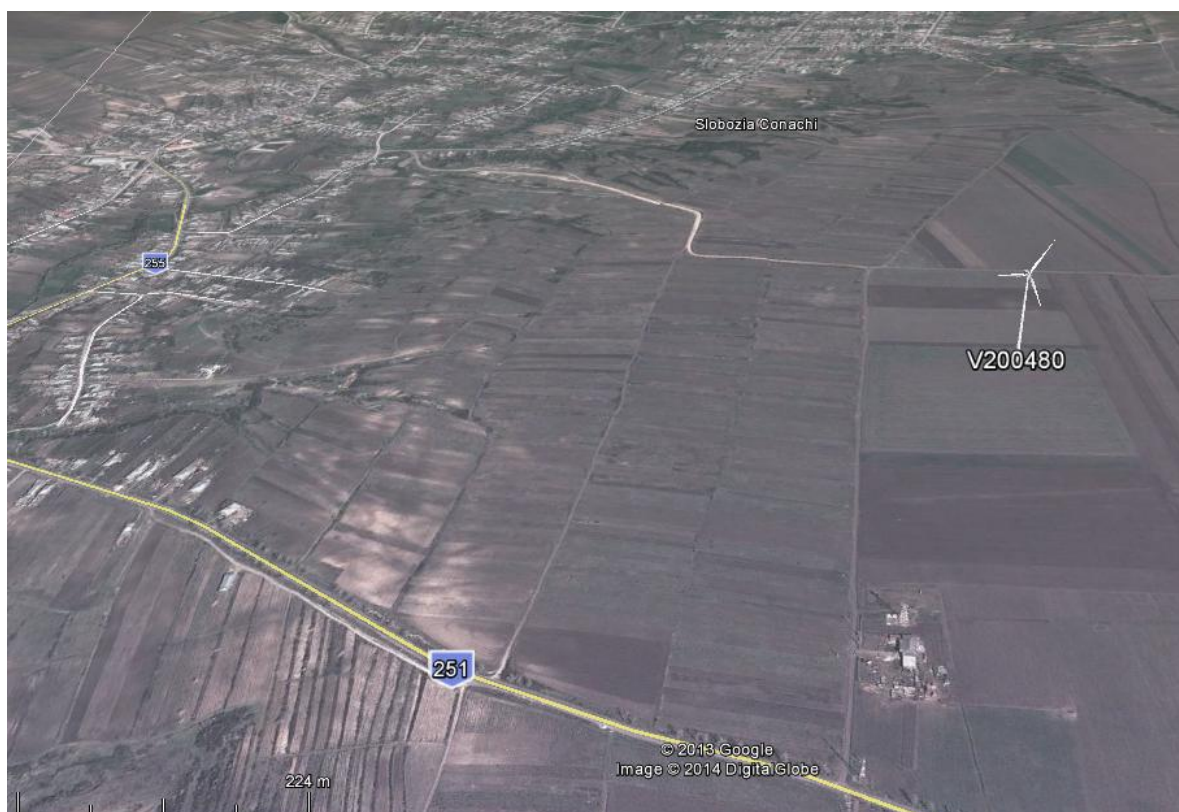

Zona obiectivelor parcului eolian este reprezentată în proporție de 100 % de terenuri agricole. Din punct de vedere al vegetației nu se poate evidenția o structură clară a vegetației pe specii prezente ca urmare a perioadei improprie monitorizării (hiemală) dar având în vedere utilizarea terenului în zona parcului eolian se pot clasifica structural habitatele prezente.

Habitatele prezente în cadrul parcului eolian:

- ✓ Terenurile agricole cultivate intensiv și asociațiile sagetale (agroecosisteme);
- ✓ Asociațiile ruderales.

3. METODOLOGIE APLICATĂ

3.1. Program de monitorizare

Programul de monitorizare a biodiversității în zona turbinei eoliene situată în extravilanul comunei Slobozia Conachi (jud. Galați) este menit să furnizeze o bază pentru evaluarea pe timp îndelungat a statutului dinamicii avifaunei în zonă.

Monitorizarea realizată include evaluări atât ale condiției de bază a speciilor de păsări prezente din zonă, cât și a impactului produs prin operarea obiectivului autorizat, dar și ale altor forme de activități desfășurate în areal (agricultură).

Programul de monitorizare a avifaunei din cadrul amplasamentului parcului eolian situat în extravilanul comunei Slobozia Conachi s-a realizat conform principiilor de monitorizare din tabelul nr. 1.

Tabel nr. 2- Programul de monitorizare a faunei de vertebrate terestre

PLAN DE MONITORIZARE		
GRUPARE TAXONOMICĂ	SCOP	OBSERVAȚII
Păsări cuibăritoare	1. Monitorizarea speciilor cuibăritoare de păsări in cadrul amplasamentului; 2. Monitorizarea speciilor cuibăritoare de păsări in zonele învecinate perimetrului de exploatare;	Înregistrarea avifaunei in diferite aspecte sezoniere. Identificarea efectivelor, a distribuției speciilor, a numărului de perechi cuibăritoare/cuiburi etc.
Păsări de pasaj	1. Monitorizarea migrației speciilor de păsări in perimetrul exploatării; 2. Monitorizarea speciilor de păsări migratoare in vecinătatea amplasamentului;	Observarea speciilor de pasaj in perioada migrației de primăvara (martie-aprilie) si toamna (septembrie-noiembrie). Identificarea efectivelor speciilor, a localizării acestora etc.
Păsări oaspeți de iarnă	1. Monitorizarea speciilor de păsări oaspeți de iarna pe amplasamentul studiat; 2. Monitorizarea deplasărilor păsărilor oaspeți de iarna in zonele învecinate perimetrului de exploatare;	Identificarea speciilor de păsări oaspeți de iarna in perioada hibernala (decembrie-martie). Localizarea speciilor, a efectivelor, a deplasărilor speciilor etc.
Chiroptere	1. Monitorizarea dinamicii liliecilor și impactul produs de parcul eolian.	Localizarea zonelor de odihnă, a efectivelor, a deplasărilor speciilor etc.

Stabilirea perioadei de monitorizare a dinamicii faunei în zona parcului eolian s-a bazat pe fenologia grupelor de specii si având în vedere condițiile climatice ale amplasamentului stabilindu-se astfel perioadele favorabile/optime conform tabelului de mai jos:

Tabel nr. 3 - Perioada de realizare a monitorizării biodiversității

	Ian.	Feb.	Mar.	Apr.	Mai	Iun.	Iul.	Aug.	Sept.	Oct.	Nov.	Dec.
Păsări cuibăritoare												
Păsări sedentare												
Păsări de pasaj												
Păsări care ierneză												
Mamifere												

Legendă:

Perioada favorabilă
Perioada optimă

Programul de monitorizare a avifaunei

Observațiile privind populațiile de păsări, biologia, ecologia, etologia, precum și dinamica acestora au fost studiate în toate perioadele fenologice. Aceste monitorizări sistematice au fost efectuate în perioada ianuarie – decembrie 2018.

Efectivele de păsări cuibăritoare, a speciilor sedentar eratice, de pasaj și a celor care ierneză au fost monitorizate în vecinătatea turbinei eoliene.

Motivele au fost:

- Cuibărirea păsărilor în cadrul parcului eolian;
- Existența păsărilor de pasaj;
- Populațiile de păsări prezente se pot evalua global în mod corelat, din punct de vedere calitativ și cantitativ, pe parcursul unui an, precum și evaluarea eventualului impact provocat de operarea parcului eolian.

Perioada de studiu pentru avifaună

Perioada de studiu precum și calendarul deplasărilor în teren pentru monitorizarea speciilor de păsări au fost selectate astfel încât să cuprindă perioadele optime și favorabile pentru fiecare categorie de păsări: oaspeți de iarnă OI, sedentare-eratice SE, specii în pasaj SP, migrația de primăvara MP, oaspeți de vară OV, perioada de cuibărit și perioada de iarnă urmând a se monitoriza inclusiv migrația de toamna.

În zona parcului eolian dinamica speciilor de păsări pe anotimpuri este următoarea:

- Aspectul hiemal (noiembrie - februarie) – sunt observate păsări sedentare și oaspeți de iarnă;
- Aspectul prevernal (martie – aprilie) – începe migrația de primăvară;
- Aspectul vernal (mai) – începe perioada de reproducere (stabilirea teritoriului, construirea cuibului, depunerea ponte, începerea clocitului);
- Aspectul estival (iunie) – continuarea clocitului, apariția puilor;
- Aspectul serotinal (iulie – august) – creșterea și educarea puilor, declanșarea migrației;
- Aspectul serotinal (septembrie – octombrie) – are loc migrația de toamnă.

3.2. Perioade de monitorizare

Monitorizarea zonei privind impactul produs de coliziune s-a realizat prin metoda căutării cadavrelor de păsări și lilieci pe o zonă potențială delimitată pentru turbina eoliană. Programul de monitorizare a în zona obiectivului a cuprins o serie de deplasări pe lună aferente perioadei ianuarie-decembrie 2018 conform graficului:

- ✓ 05 ianuarie – deplasare în zona proiectului și vecinătatea acestuia pentru observații avifaunistice și evaluare impact coliziune, mortalitate păsări, $t = 2.2^{\circ}\text{C}$; viteză vânt 1.5 m/s, cer parțial noros, ploaie, presiune atm 752, umiditate 100%;
- ✓ 18 ianuarie – deplasare în zona proiectului și vecinătatea acestuia pentru observații avifaunistice și evaluare impact coliziune, mortalitate păsări, $t = 0.9^{\circ}\text{C}$; presiune atmosferică = 742mm col Hg, viteză vânt 6.6 m/s din direcția VNV, umiditate 88 %, cer noros, ploaie;
- ✓ 07 februarie - deplasare în zona proiectului și vecinătatea acestuia pentru observații avifaunistice și evaluare impact coliziune, mortalitate păsări, $t = 3.7^{\circ}\text{C}$; viteză vânt 2.8 m/s, din direcția ENE, cer acoperit de nori , presiune atm 762;
- ✓ 22 februarie - deplasare în zona proiectului și vecinătatea acestuia pentru observații avifaunistice și evaluare impact coliziune, mortalitate păsări, $t = -0.2^{\circ}\text{C}$; presiune atmosferică = 758 mm col Hg, viteză vânt 2.7 m/s din direcția N, umiditate 88 %, cer noros, ploaie razleată;
- ✓ 09 martie - deplasare în zona proiectului și vecinătatea acestuia pentru observații avifaunistice și evaluare impact coliziune, mortalitate păsări, $t = 6.6$

- °C; presiune atmosferică = 754 mm col Hg, viteză vânt 2.1 m/s din direcția S, umiditate 88 %, cer noros;
- ✓ 27 martie – deplasare în zona proiectului și vecinătatea acestuia pentru observații avifaunistice și evaluare impact coliziune, mortalitate păsări, t = 5°C, și viteze vânt 4 m/s, din SSV, cer noros; presiune atm =752, umiditate 57%;
 - ✓ 04 aprilie – deplasare în zona proiectului și vecinătatea acestuia pentru observații avifaunistice și evaluare impact coliziune, mortalitate păsări și chiroptere t = 13 °C, presiune 757mm col Hg, și viteza vânt 2.6 m/s din direcția SE, cer noros;
 - ✓ 18 aprilie – deplasare în zona proiectului și vecinătatea acestuia pentru observații avifaunistice și evaluare impact coliziune, mortalitate păsări și chiroptere, t = 15 °C, presiune 762mm col Hg, viteza vântului 2.2 m/s din direcția NNV, cer senin;
 - ✓ 10 mai – deplasare în zona proiectului și vecinătatea acestuia pentru observații avifaunistice și evaluare impact coliziune, mortalitate păsări și chiroptere t = 18 °C, presiune 751mm col Hg și viteza vânt 2.5 m/s din direcția NNV, cer parțial senin;
 - ✓ 17 mai deplasare în zona proiectului și vecinătatea acestuia pentru observații avifaunistice și evaluare impact coliziune, mortalitate păsări, t = 25°C; presiune atmosferică = 755 mm col Hg, viteză vânt 2.3 m/s din direcția N, umiditate 52 %, cer senin;
 - ✓ 13 iunie– deplasare în zona proiectului și vecinătatea acestuia pentru observații avifaunistice și evaluare impact coliziune, mortalitate păsări și chiroptere t = 22-27°C, și viteza vânt 2.1 m/s din direcția SSE, umiditate 51%, cer senin;
 - ✓ 26 iunie – deplasare în zona proiectului și vecinătatea acestuia pentru observații avifaunistice și evaluare impact coliziune, mortalitate păsări și chiroptere t = 22°C, și viteza vânt 2.2 m/s din direcția NNV, presiune 756mm col Hg, umiditate 55%, cer senin;
 - ✓ 17 Iulie – deplasare în zona obiectivului, t = 24°C, presiune atmosferică 748col Hg, umiditate 61 %, viteză vânt 1.4 m/s, direcția predominantă a vântului N, cer parțial noros, evaluare impact coliziune, mortalitate păsări și chiroptere în zona parcului eolian; s-a monitorizat dinamica avifaunei în zona obiectivului.

- ✓ 25 Iulie – deplasare în zona proiectului și vecinătatea acestuia pentru observații avifaunistice și evaluare impact coliziune, mortalitate păsări și chiroptere, t = 23°C, presiune atmosferică 748 col Hg, umiditate 81 %, viteză vânt 2 m/s, direcția predominantă a vântului NNV, cer noros ploaie scurtă;
- ✓ 12 August – deplasare în zona obiectivului, evaluare impact coliziune, mortalitate păsări și chiroptere în zona parcului eolian; t = 25 °C, presiune atmosferică 758 col Hg, umiditate 55 %, viteză vânt 1.3 m/s, direcția predominantă a vântului NE,– cer senin,
- ✓ 31 August – deplasare în zona proiectului și vecinătatea acestuia pentru observații avifaunistice și evaluare impact coliziune, mortalitate păsări și chiroptere, t = 25°C, presiune atmosferică 757 col Hg, umiditate 44 %, viteză vânt 1.7 m/s, direcția predominantă a vântului N, cer senin;
- ✓ 11 Septembrie – deplasare în zona obiectivului, evaluare impact coliziune, mortalitate păsări și chiroptere în zona parcului eolian; t = 18°C, presiune atmosferică 757 col Hg, umiditate 78 %, viteză vânt 3 m/s, direcția predominantă a vântului VNV, cer noros, ploaie razleată,
- ✓ 22 Septembrie – deplasare în zona proiectului pentru observații avifaunistice și evaluare impact coliziune, mortalitate păsări și chiroptere, t = 22 °C, presiune atmosferică 757 col Hg, umiditate 53 %, viteză vânt 1.9 m/s, direcția predominantă a vântului SSE, cer senin;
- ✓ 02 Octombrie – deplasare în zona obiectivului, evaluare impact coliziune, mortalitate păsări și chiroptere în zona parcului eolian; t =17 °C, presiune atmosferică 754 col Hg, umiditate 72 %, viteză vânt 1.8 m/s, direcția predominantă a vântului S, cer parțial noros,
- ✓ 20 Octombrie – deplasare în zona proiectului și vecinătatea acestuia pentru observații avifaunistice și evaluare impact coliziune, mortalitate păsări și chiroptere, t = 16 °C, presiune atmosferică 758 col Hg, umiditate 69 %, viteza vânt 1.3 m/s, direcția predominantă a vântului NV, cer parțial noros ploaie scurtă;
- ✓ 12 Noiembrie – deplasare în zona obiectivului, evaluare impact coliziune, mortalitate păsări și chiroptere în zona parcului eolian; evaluare impact coliziune t = 10 °C, presiune atmosferică 767 col Hg, umiditate 83 %, viteză vânt 2.7 m/s, direcția predominantă a vântului ENE, cer parțial noros fără ploaie,

- ✓ 21 Noiembrie – deplasare în zona proiectului pentru observații avifaunistice și evaluare impact coliziune, mortalitate păsări și chiroptere, $t = 1^{\circ}\text{C}$, presiune atmosferică 760 col Hg, umiditate 99 %, viteză vânt 2.8 m/s, direcția predominantă a vântului N, nebulozitate 75%, cer noros, ploaie;
- ✓ 08 decembrie – deplasare în zona proiectului pentru observații avifaunistice și evaluare impact coliziune, mortalitate păsări și chiroptere, $t = -0.5^{\circ}\text{C}$, presiune atmosferică 754 col Hg, umiditate 93 %, viteză vânt 1.8 m/s, direcția predominantă a vântului SSE, cer noros;
- ✓ 20 decembrie – deplasare în zona proiectului pentru observații avifaunistice și evaluare impact coliziune, mortalitate păsări și chiroptere, $t = -4.7^{\circ}\text{C}$, presiune atmosferică 766 col Hg, umiditate 97 %, viteză vânt 1.6 m/s, direcția predominantă a vântului NV, cer noros, ninsoare;

3.3. Metoda aplicată în evaluarea impactului de coliziune (căutare a carcaselor de păsări și chiroptere)

Pentru identificarea carcaselor speciilor de păsări ca urmare a coliziunii cu elementele în mișcare ale turbinei eoliene, s-au utilizat carioaje cu raza de 50 de metri, centrul fiind turnul turbinei eoliene. În interiorul acestora s-au realizat deplasări în spirală, începând de la baza turnului, căutându-se astfel eventuale victime pe sol (păsări și lilieci). Carcasele de păsări și lilieci au fost căutate în cadrul parcului eolian Slobozia Conachi fiind realizate două căutări pe lună. În zona de acțiune a turbinei V200480 au fost căutate sistematic carcasele de păsări și lilieci, în cazul identificării unor carcase ele se vor înregistra și colecta marcându-se următorii parametri: localizare GPS, distanța și direcția de la turbina, specia, starea și cauza morții.

Rezultatele monitorizării amplasamentelor s-au transpus într-o fișă de observație ce cuprinde amplasamentul parcului eolian pe parcursul celor 12 luni de monitorizare.

Căutările au început pe parcursul zilei, timpul necesar pentru a cerceta întreaga suprafață de aproximativ 0,8 ha alocată turbinei eoliene a fost de aproximativ 50 de minute. Căutarea carcaselor de păsări și chiroptere pentru zona de acțiune a turbinei s-a realizat prin parcursul pe jos al cercurilor concentrice spre exterior de la baza turbinei

(fundație). Căutarea concentrică s-a situat la intervale de 10 m de turbine și au fost realizate cercetări până la distanță de 50 m de la baza turnurilor. (Fig. 2).

Figura 2: Zone de căutare carcase în jurul turbinelor eoliene


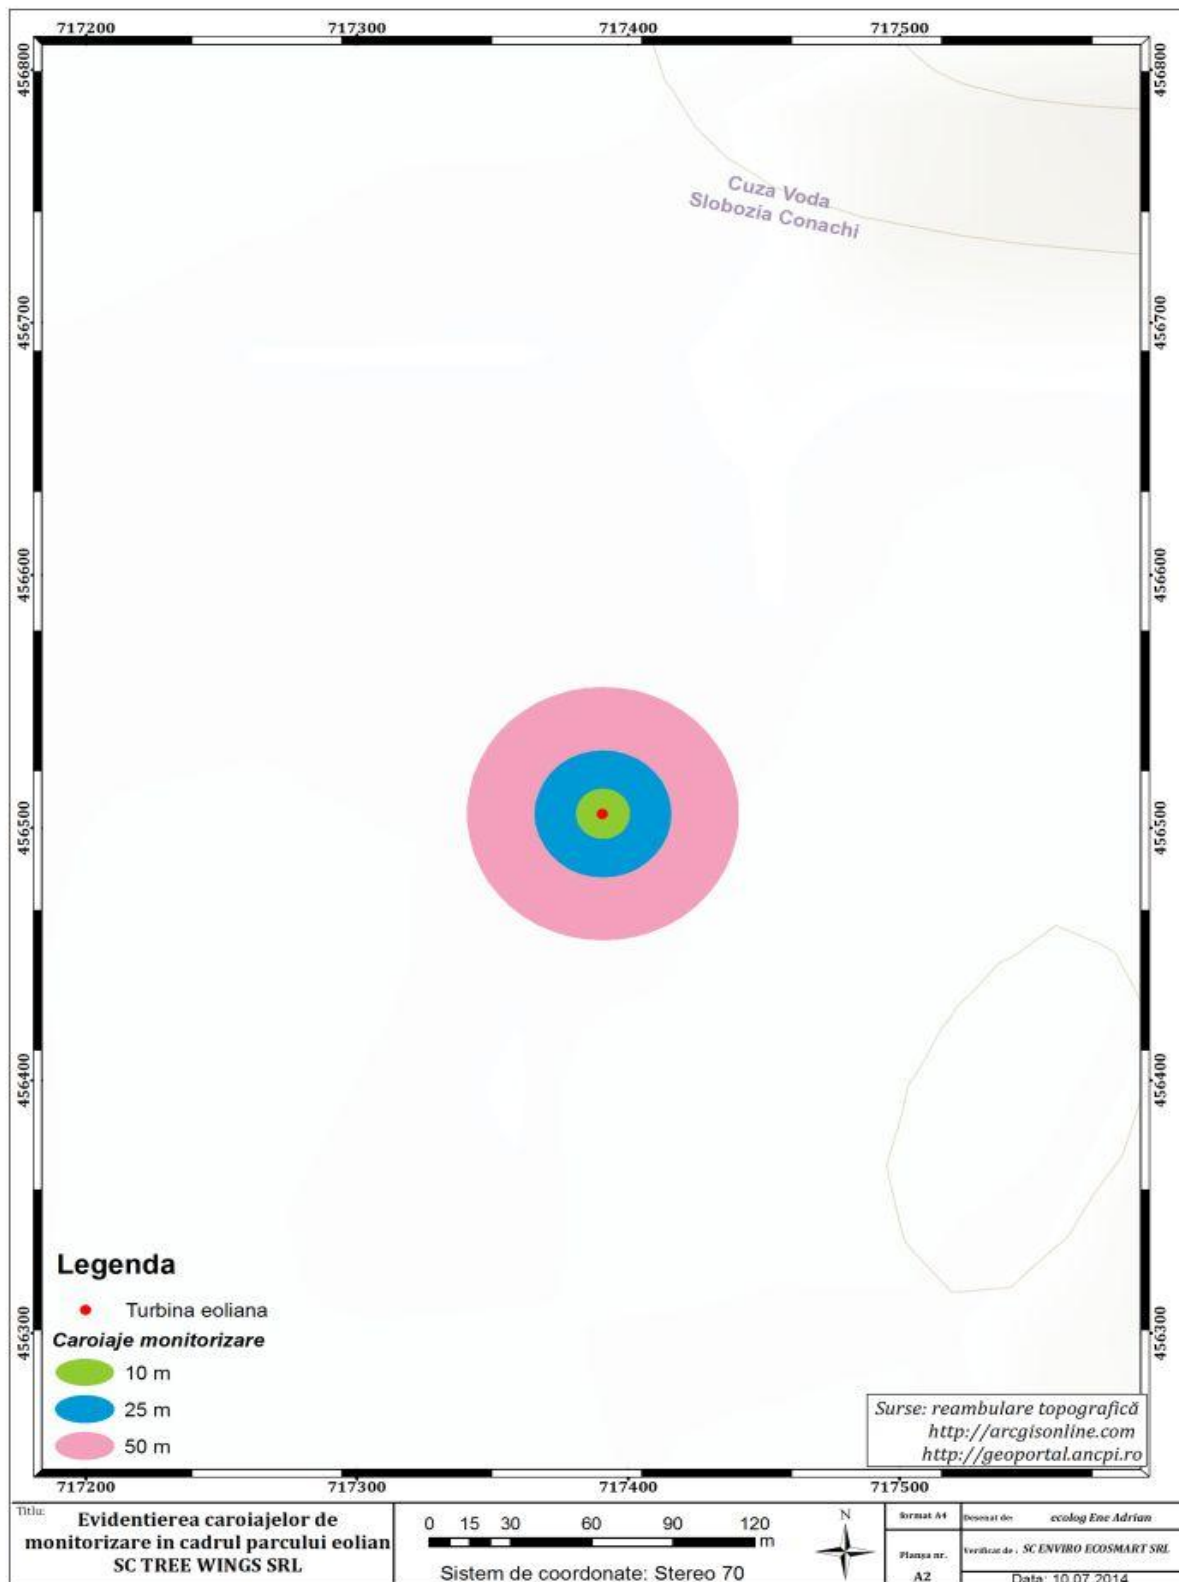


Figura 3: Zone cercetate – căutare mortalități păsări și lilieci

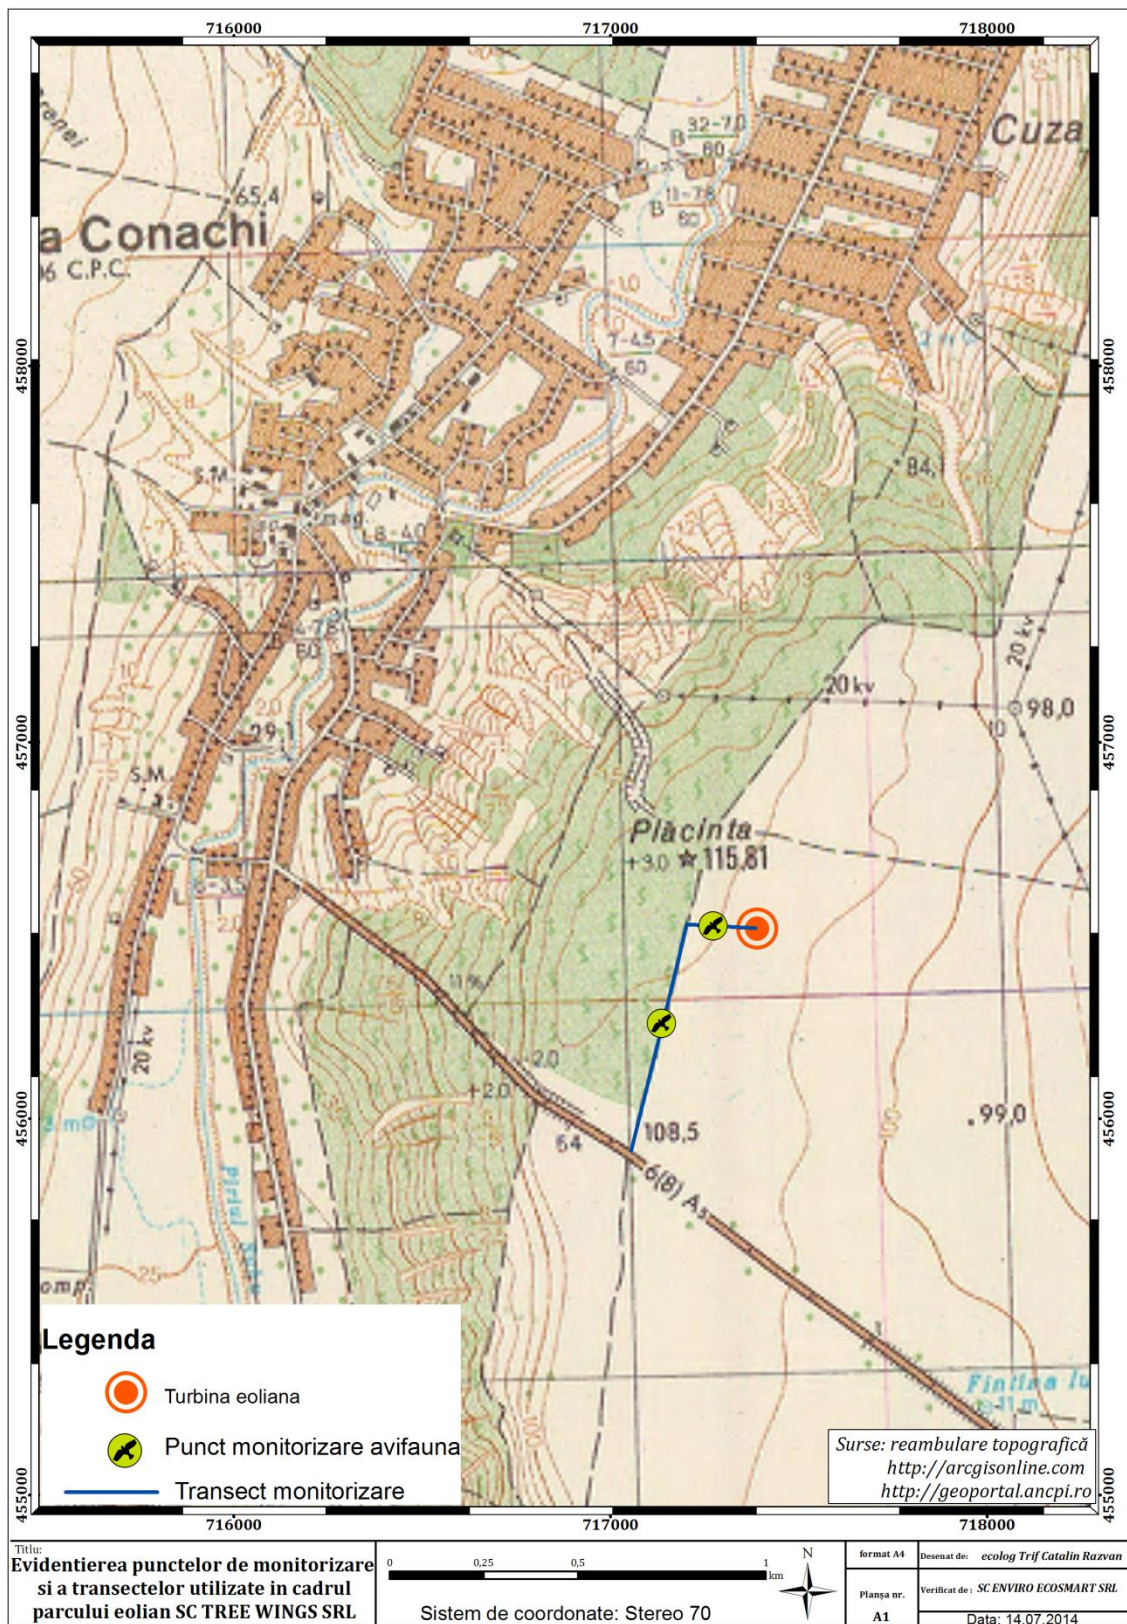

Datele au fost înregistrate pe fișele de teren pentru fiecare deplasare. Informațiile specifice căutării de zi cu zi, inclusiv datele meteo, data, turbina monitorizată, au fost

înregistrate pe o fișă de observație. Pentru fiecare carcasă determinată au fost înregistrate următoarele informații: specia (în măsură cazului în care să fie determinată), data / ora, numele observatorului, numărul de identificare, numărul de turbină, distanța de la turbina (m), direcția cardinală de la turbina, și starea carcăsei (întreaga, parțială, etc.). Fiecare carcasă identificată va fi colectată individual într-un material plastic (pungă prelevare cu fermoar).

Au fost utilizate în cadrul acțiunilor de monitorizare echipamentele optice și foto:

- Binoclu teren 10x50;
- Luneta optică BARSKA – 20 x 75 x 75;
- Echipament foto;

Determinarea păsărilor pe teren a fost făcută cu ajutorul următoarelor determinatoare (ghiduri):

- Bruun, B., Delin, H., Svensson, A., Singer, A., Zetterstrom, D. (versiune românească Dan Munteanu). 1999. *Păsările din România și Europa – Determinator ilustrat*, Hamlyn Guide, Octopus Publishing Group Ltd, London, pp.320.
- Mullarney, K., Svensson, L., Zetterstrom, D., Grant, P., J. 2006. *Bird Guide*, Harper Collins Publishers Ltd., London, pp. 392;
- mijloace de transport auto în teren, necesare asigurării accesului echipei în zona de implementare a proiectului;
- receptor GPS de teren GARMIN G72;
- material cartografic și topografic: planuri topografice ale zonei la scara 1:5000; hărți topografice ale zone la scara 1:25.000, ortofotoplanuri 1:5000;
- fișe de înregistrare date teren; carnete de însemnări;
- fișe pentru recoltarea probelor;
- lupe pentru identificarea anumitor caracteristici ale speciilor caracteristice;
- echipamente corespunzătoare monitorizare de teren, trusă de scule, bandă adezivă, saci de plastic, pungi cu închidere etanșă, folie plastic, prelată;
- dispozitive de măsurare: rulete de teren, rigle, etc.

4. ANALIZA ȘI INTERPRETAREA DATELOR

4.1. Rezultatele dinamicii speciilor de păsări în zona turbinei V200480


Tabel nr. 4 – Rezultate monitorizare activitate avifaunistică – turbina V200480 Slobozia Conachi - Anul 2018

Nr. Crt.	Nume științific	Denumire populară	Număr exemplare/ zi monitorizare/ luna / ANUL 2018																								Fenologie	Ecologie	Clasificare IUCN RED LIST	
			1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12					
			05	18	07	22	09	27	04	18	10	17	13	26	17	25	12	31	11	22	02	20	12	21	08	20				
1.	<i>Alauda arvensis</i>	Ciocârlie de câmp							1	-	3	6	4	9	6	8	3	4	2									OV	terestru	LC
2.	<i>Calandrella brachydactyla</i>	Ciocârlie de stol							2	6	4	3	6	8	7	1	4	7										OV	terestru	LC
3.	<i>Carduelis carduelis</i>	Sticlete							1	-	-	1	-	2	-	1	2	-	1									S	terestru	LC
4.	<i>Ciconia ciconia</i>	Barza albă										1	1	-	-	1	2											OV	terestru	LC
5.	<i>Columba livia</i>	Porumbel							1	-	1	1	-	2	3	4	1	4	3	2	2							S	terestru	LC
6.	<i>Corvus corone cornix</i>	Cioară grivă	8	13	11	10	12	14	16	17	13	15	10	11	14	9	11	10	8	13	7	12	10	7	9	4	S	terestru	LC	
7.	<i>Corvus frugilegus</i>	Cioară de semănătură	12	15	10	18	17	9	18	20	13	11	15	10	16	12	16	14	8	6	13	9	10	13	8	6	S	terestru	LC	
8.	<i>Corvus monedula</i>	Stâncuța	6	10	12	5	11	13	10	9	9	11	13	17	12	8	11	6	8	10	11	9	10	8	9	5	S	terestru	LC	
9.	<i>Coturnix coturnix</i>	Prepelița								1	-	-	1	-	-	1												PM	terestru	LC
10.	<i>Cuculus canorus</i>	Cucul									1	1																OV	terestru	LC
11.	<i>Emberiza calandra</i>	Presura sura						1	-	1	1	-	2	-	-	-	1	2	1									S	terestru	LC
12.	<i>Emberiza citrinella</i>	Presură galbenă					2	1	-	1	2	4	-	2	-	-	1	-	3									S	terestru	LC
13.	<i>Falco tinnunculus</i>	Vantuel rosu									1	-	-	-	-	1												OV	terestru	LC
14.	<i>Falco vespertinus</i>	Vanturel de seară								1	-	-	1	-	-	-	1											OV	terestru	LC

Nr. Crt.	Nume științific	Denumire populară	Număr exemplare/ zi monitorizare/ luna / ANUL 2018																								Fenologie	Ecologie	Clasificare IUCN RED LIST
			1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12				
			05	18	07	22	09	27	04	18	10	17	13	26	17	25	12	31	11	22	02	20	12	21	08	20			
15.	<i>Galerida cristata</i>	Ciocârlan					1	-	4	6	9	3	8	11	5	10	7	11	7	6	4	3					S	terestru	LC
16.	<i>Hirundo rustica</i>	Rândunica							2	-	10	8	6	3	5	2	6	2	2								OV	terestru	LC
17.	<i>Lanius minor</i>	Sfrancioc cu frunte neaga						1	-	-	-	2	-	-	1												OV	terestru	LC
18.	<i>Passer domesticus</i>	Vrabie de casă	4	6	10	12	16	14	13	11	16	10	12	16	11	10	13	10	11	15	9	10	13	10	6	4	S	terestru	LC
19.	<i>Passer montanus</i>	Vrabie de câmp	9	8	11	7	10	8	10	11	13	9	11	8	10	12	9	8	13	14	9	10	13	11	4	2	S	terestru	LC
20.	<i>Perdix perdix</i>	Potârniche							1	1	1	-	-	1	-	-	-	1									S	terestru	LC
21.	<i>Pica pica</i>	Coțofană		6	5	7	3	6	8	4	9	7	6	4	7	3	5	9	8	6	4	5	3	-	2		S	terestru	LC
22.	<i>Streptopelia decaocto</i>	Guguștiuc	1	2	1	5	6	4	3	1	4	6	3	9	8	11	7	10	8	9	5	4	6	3	1	2	S	terestru	LC
23.	<i>Sturnus vulgaris</i>	Graur						4	1	7	10	8	10	13	9	11	6	4	4								PM	terestru	LC
24.	<i>Carduelis cannabina</i>	Cânepar						1	-	-	2	1	-	-	-	-	2										S	terestru	LC

Legendă: - tip fenologic (S-sedentare; MP- parțial migratoare; OV- oaspeți de vară; OI- oaspeți de iarnă; Tip ecologic (ACV- acvatic; TER- terestru); IUCN - LC(LEAST CONCERN)= specii cel mai puțin vulnerabile ; (NEAR THREATENED)- aproape amenințate, VU (VULNERABLE) - vulnerabil

Fig. nr. 4 – Distribuția globală a speciilor observate în cadrul amplasamentului monitorizat

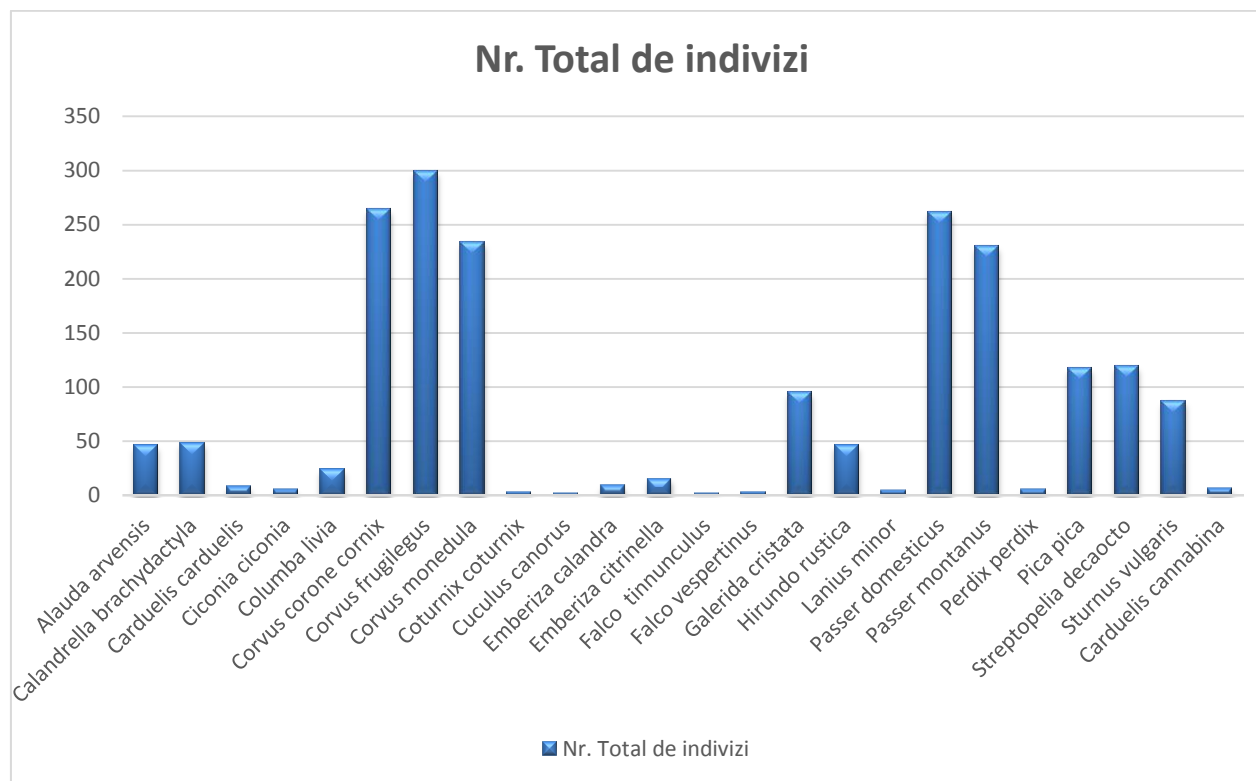

Tabel nr. 5– Fenologia speciilor semnalate în zona proiectului – parc eolian NEXT ENERGY PATNERS SRL

Nr crt	Denumirea științifică	Denumirea Populară	Familia	Ordinul	Directiva păsări	OUG 57/2007	Categoria fenologică	Cuibăritor/ Necuibăritor	Specie identificată
1.	<i>Alauda arvensis</i>	Ciocârlie	<i>Alaudidae</i>	<i>Passeriformes</i>	Anexa II	Anexa 5C	OV	N	H, P

Nr crt	Denumirea științifică	Denumirea Populară	Familia	Ordinul	Directiva păsări	OUG 57/2007	Categoria fenologică	Cuibăritor/ Necuibăritor	Specie identificată
2.	<i>Calandrella brachydactyla</i>	Ciocârlie de stol	<i>Alaudidae</i>	<i>Passeriformes</i>	Anexa I	Anexa 3	OV	N	P
3.	<i>Carduelis carduelis</i>	Sticlete	<i>Fringillidae</i>	<i>Passeriformes</i>	-	Anexa 4b	SED	N	P
4.	<i>Ciconia ciconia</i>	Barza albă	<i>Ciconiidae</i>	<i>Ciconiiformes</i>	Anexa II	Anexa 3	OV	N	P
5.	<i>Columba livia</i>	Porumbel	<i>Columbidae</i>	<i>Columbiformes</i>	-	-	SED	N	P
6.	<i>Corvus corone cornix</i>	Cioară grivă	<i>Corvidae</i>	<i>Passeriformes</i>	Anexa II/2	Anexa 5C	SED	N	H, P
7.	<i>Corvus frugilegus</i>	Cioara de semănătură	<i>Corvidae</i>	<i>Passeriformes</i>	-	-	SED	N	H,P
8.	<i>Corvus monedula</i>	Stâncuță	<i>Corvidae</i>	<i>Passeriformes</i>	Anexa II/2	Anexa 5C	SED	N	H, P
9.	<i>Coturnix coturnix</i>	Prepelița	<i>Phasianidae</i>	<i>Galliformes</i>	Anexa II/A	Anexa 5C	SED	N	H, P
10.	<i>Cuculus canorus</i>	Cucul	<i>Cuculidae</i>	<i>Cuculiformes</i>	-	-	OV	N	H, P
11.	<i>Emberiza calandra</i>	Presura sura	<i>Emberizidae</i>	<i>Passeriformes</i>	-	-	SED	N	H, P
12.	<i>Emberiza citrinella</i>	Presură galbenă	<i>Emberizidae</i>	<i>Passeriformes</i>	-	-	SED	N	H, P
13.	<i>Falco tinnunculus</i>	Vânturelul roșu	<i>Falconidae</i>	<i>Falconiformes</i>	-	Anexa 4B	OV	N	H, P
14.	<i>Falco vespertinus</i>	Vânturel de seară	<i>Falconidae</i>	<i>Falconiformes</i>	Anexa I	Anexa 3	OV	N	H, P
15.	<i>Galerida cristata</i>	Ciocârlan	<i>Alaudidae</i>	<i>Passeriformes</i>	-	-	SED	N	H, P
16.	<i>Hirundo rustica</i>	Rândunica	<i>Hirundinidae</i>	<i>Passeriformes</i>	-	-	OV	N	H, P
17.	<i>Lanius minor</i>	Sfrancioc cu frunte neagra	<i>Laniidae</i>	<i>Passeriformes</i>	Anexa I	Anexa 3	OV	N	H, P
18.	<i>Passer domesticus</i>	Vrabie de casă	<i>Passeridae</i>	<i>Passeriformes</i>	-	-	SED	N	H, P
19.	<i>Passer montanus</i>	Vrabie de câmp	<i>Passeridae</i>	<i>Passeriformes</i>	-	-	SED	N	H, P
20.	<i>Perdix perdix</i>	Potârniche	<i>Phasianidae</i>	<i>Galliformes</i>	Anexa II/A	Anexa 5C	SED	N	H, P
21.	<i>Pica pica</i>	Coțofana	<i>Corvidae</i>	<i>Passeriformes</i>	Anexa II/2	Anexa 5C	SED	N	H, P
22.	<i>Streptopelia decaocto</i>	Guguștiuc	<i>Columbidae</i>	<i>Columbiformes</i>	Anexa II/2	Anexa 5C	SED	N	H, P
23.	<i>Sturnus vulgaris</i>	Graur	<i>Sturnidae</i>	<i>Passeriformes</i>	Anexa II/2	Anexa 5C	PM	N	H, P
24.	<i>Carduelis cannabina</i>	Cânepar	<i>Fringillidae</i>	<i>Passeriformes</i>	-	-	S	N	H, P

Fig. 5 Ponderea speciilor de păsări identificate raportata la lunile de monitorizare


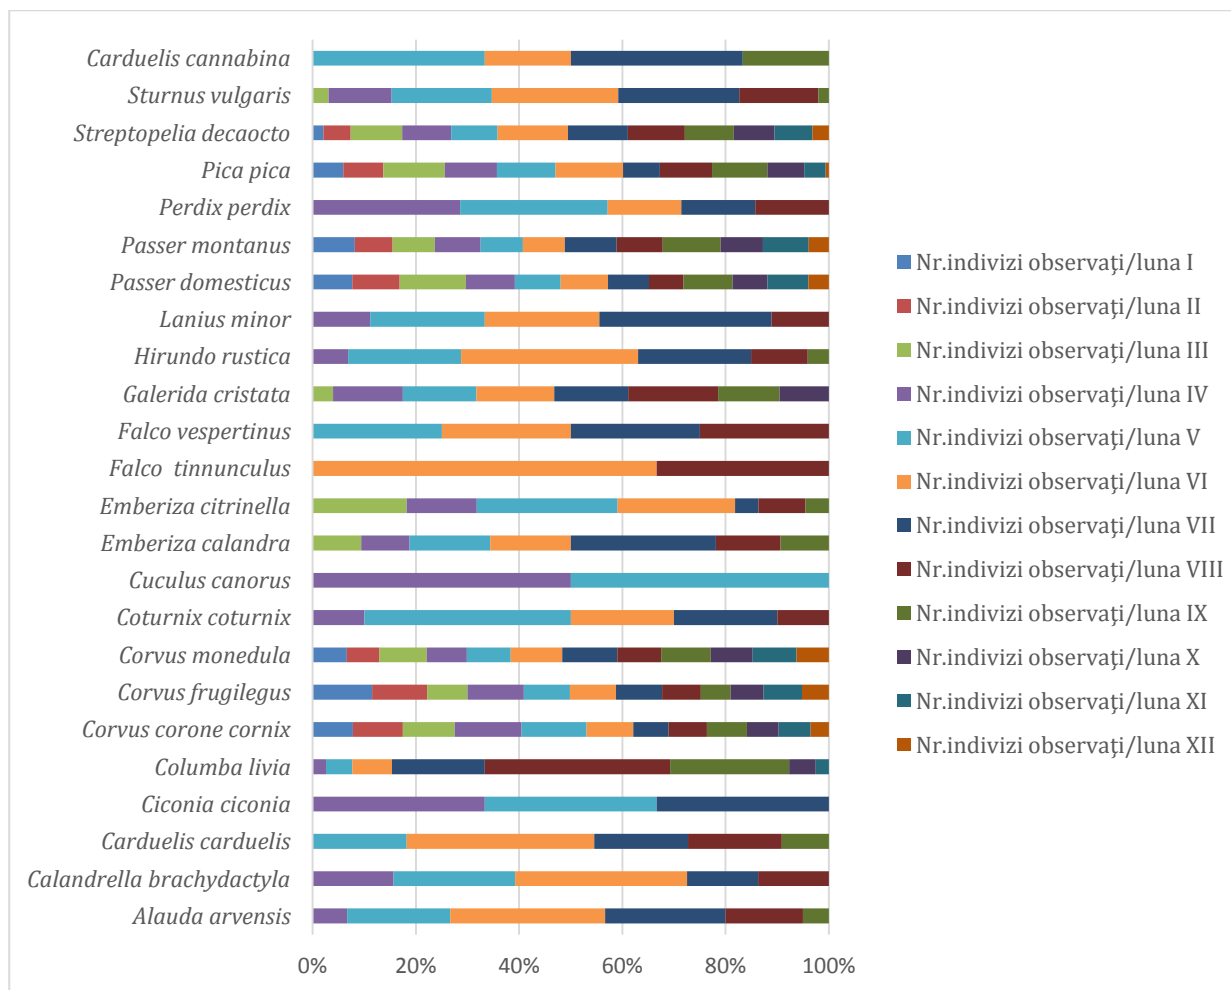


Fig. 6 Ponderea ordinelor identificate la nivelul avifaunei existente in zona parcului eolian

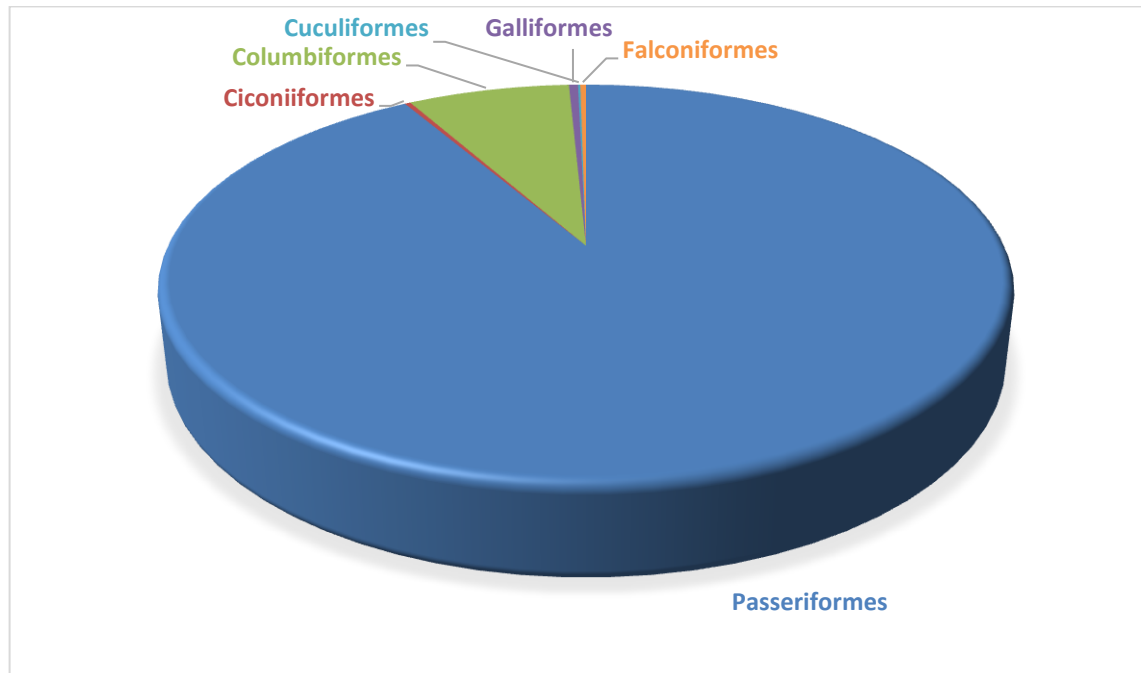

Dinamica speciilor de păsări In cadrul parcului eolian NEXT ENERGY PARTNERS

Speciile de avifaună identificate in zona turbinei eoliene au fost reprezentate prin:

- **Specii de păsări specifice agroceozelor**, ce staționează în cenozele respective sau se află în căutare de hrana: *Alauda arvensis* – ciocârlie de camp, *Pica pica* – coțofana, *Corvus frugilegus* – cioara de semănătura, *Corvus corone cornix* – cioara griva, *Sturnus vulgaris* - graur, *Passer montanus* – vrabie de câmp, *Emberiza calandra* – presura sură s.a.
- **Specii de păsări antropofile** din localitățile învecinate parcului eolian ce tranzitează zona pentru hrănire: *Hirundo rustica* – rândunica, *Passer domesticus* - vrabie de casa. s.a.
- **Specii de păsări răpitoare** întâlnite in zona de studiu în perioada monitorizării: *Falco vespertinus*, *F. tinnunculus* (vânturei), etc. Specii de avifauna ce acoperă suprafețe mari , aflate în căutare de hrana pe perimetrul analizat: *Falco tinnunculus* – Vânturel roșu.

Iernarea avifaunei în zona proiectului

În perioada hiemală au fost observate doar specii de păsări sedentare ce au tranzitat amplasamentul în pasaj sau în căutare de hrană.

Migrația de primăvara și toamnă

In cadrul monitorizărilor realizate în perioada prevernală și autumnală nu s-au identificat efective care să tranziteze zona parcului eolian în perioadele de migrație nefiind semnalate efective semnificative ale speciilor in migrație. Nu au fost identificate specii/ grupuri de specii aflate în migrație.

Cuibărirea speciilor de păsări în zona analizată

In urma monitorizării nu s-au identificat zone potențiale de cuibărire, zone de cuibărire și cuiburi în perimetrul parului eolian.

Concluzii ale observațiilor:


- ✓ Majoritatea speciilor sunt caracteristice terenurilor agricole;
- ✓ În lunile de iarna numărul indivizilor păsărilor in zona parcului eolian relativ mic – datorita condițiilor meteorologice (hiemal);

- ✓ Preponderența speciilor este reprezentată de specii comune (Paseriforme și Corvide);
- ✓ Nu au fost observate specii oaspeți de iarnă (ex. *Branta ruficollis*), în concluzie potențialul de impact al acestor specii cu turbinele eoliene din parcul eolian analizat este nul;
- ✓ Nu au fost identificate specii accidentate sau mortalități în rândul speciilor de păsări și lilieci ca urmare a funcționării parcului eolian;
- ✓ Dinamica păsărilor este aleatorie fără a se constata locuri preferate sau de acumulare.

Distanțele față de turbină și înălțimea de zbor a speciilor de păsări

În figura de mai jos este reprezentată distribuția indivizilor în funcție de altitudinea la care au fost observați în comparație cu înălțimea turbinelor eoliene. Au fost analizate trei categorii de altitudini, respectiv peste zona de acțiune a palelor turbinelor, în zona de acțiune a palelor turbinelor și sub zona de acțiune a palelor turbinelor eoliene.

Figura nr. 7 - Clasificarea înălțimii de zbor a speciilor de păsări în cadrul zonei analizate

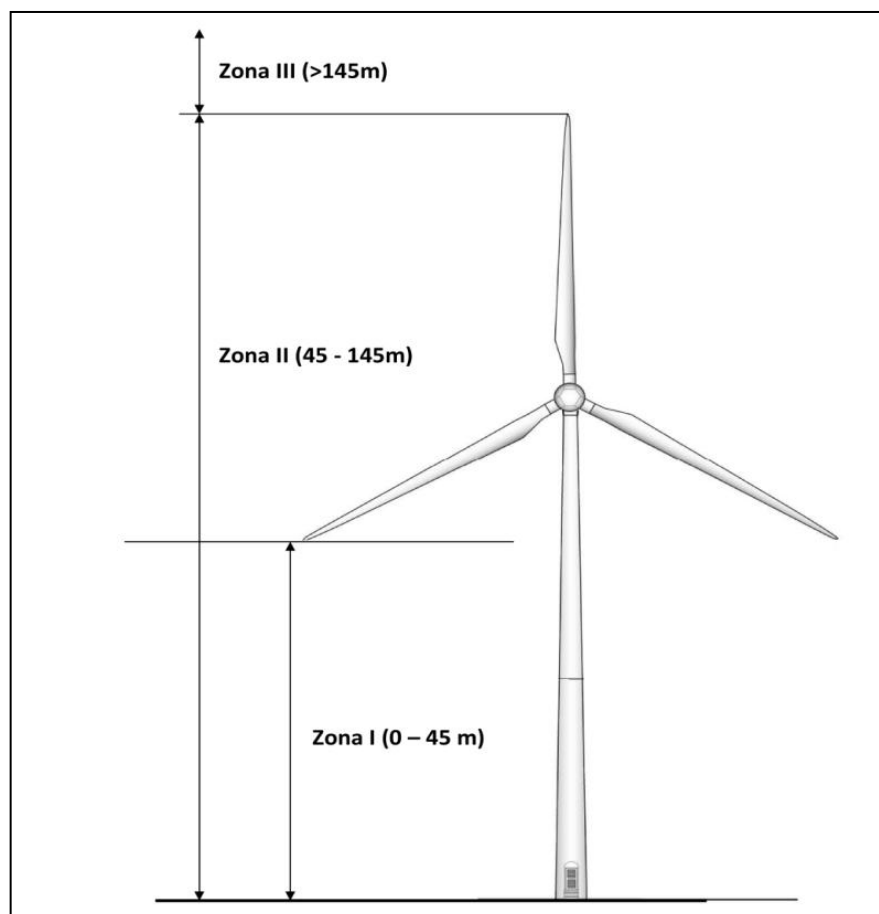

Tabel nr. 6 - Înălțimea frecventă de zbor a avifaunei locale față de turbina eoliană

Specie	Înălțimea frecventă de zbor față de turbina eoliană/zonă
<i>Alauda arvensis</i>	I,II
<i>Calandrella brachydactyla</i>	I,II
<i>Carduelis carduelis</i>	I,II
<i>Ciconia ciconia</i>	I,II,III
<i>Columba livia</i>	I,II
<i>Corvus corone cornix</i>	I,II
<i>Corvus frugilegus</i>	I,II
<i>Corvus monedula</i>	I,II
<i>Coturnix coturnix</i>	I
<i>Cuculus canorus</i>	I,II
<i>Emberiza calandra</i>	I
<i>Emberiza citrinella</i>	I
<i>Falco tinnunculus</i>	I,II,III
<i>Falco vespertinus</i>	I,II,III
<i>Galerida cristata</i>	I
<i>Hirundo rustica</i>	I,II
<i>Lanius minor</i>	I
<i>Passer domesticus</i>	I
<i>Passer montanus</i>	I
<i>Perdix perdix</i>	I
<i>Pica pica</i>	I
<i>Streptopelia decaocto</i>	I
<i>Sturnus vulgaris</i>	I,II
<i>Carduelis cannabina</i>	I

După cum se poate observa din tabelul de mai sus, speciile semnalate în intervalul 0 – 45 m, au cea mai mare pondere (fiind semnalate păsări de talie mică, precum: *Alauda arvensis*, *Emberiza calandra*, etc.) fiind urmate de speciile cu talie mai mare precum *Corvus corone cornix*, *Corvus frugilegus*, etc. , preferând intervalul 45 – 145 m – uneori fiind semnalați și în intervalul din zona I, iar ponderea cea mai mică o au speciile de păsări cu talie mare în special răpitoarele precum *Falco sp.*

În ceea ce privește distanța speciilor de păsări față de turbina eoliană, aceasta variază în funcție de mai mulți factori, precum prezența omului în zona turbinei eoliene, condițiile meteo, cultura din imediata vecinătate a turbinei, distanța față de căile de circulație mai intens circulate, etc. În urma perioadei de monitorizare nu s-au constatat modificări în ceea

ce privește direcțiile de zbor dinspre și spre zonele de hrănire, cuibărire, odihnă ale speciilor prezente.

4.2. Rezultatele etapei de căutare a carcaselor de păsări și chiroptere desfășurate în cadrul amplasamentului turbinei eoliene V200480 în perioada ianuarie – decembrie 2018 sunt relevate în Anexa.

Tabel nr. 7 - Raport final – evaluare mortalității păsări și chiroptere produse prin coliziune –NEXT ENERGY PARTNERS SRL

Raport privind mortalitatea înregistrată în cadrul parcului eolian – luna ianuarie 2018									
Etapă căutare	Data	Zonă cercetare turbina	Carcase păsări nr.	Carcase lilieci nr.	Specie	Statut de conservare	Distanța față de turbina	Stare carcasă	Sursa potențială a morții
1	05.01.2018	V200480	0	0	-	-	-	-	-
2	18.01.2018								
Raport privind mortalitatea înregistrată în cadrul parcului eolian – luna februarie 2018									
Etapă căutare	Data	Zonă cercetare turbina	Carcase păsări nr.	Carcase lilieci nr.	Specie	Statut de conservare	Distanța față de turbina	Stare carcasă	Cauza potențială a morții
1	07.02.2018	V200480	0	0	-	-	-	-	-
2	22.02.2018	V200480	0	0	-	-	-	-	-
Raport privind mortalitatea înregistrată în cadrul parcului eolian – luna martie 2018									
Etapă căutare	Data	Zonă cercetare turbina	Carcase păsări nr.	Carcase lilieci nr/turbină	Specie	Statut de conservare	Distanța față de turbina	Stare carcasă	Cauza potențială a morții
1	09.03.2018	V200480	0	0	-	-	-	-	-
2	27.03.2018	V200480	0	0	-	-	-	-	-
Raport privind mortalitatea înregistrată în cadrul parcului eolian – luna aprilie 2018									
Etapă căutare	Data	Zonă cercetare turbina	Carcase păsări nr.	Carcase lilieci nr/turbină	Specie	Statut de conservare	Distanța față de turbina	Stare carcasă	Cauza potențială a morții
1	04.04.2018	V200480	0	0	-	-	-	-	-
2	18.04.2018	V200480	0	0	-	-	-	-	-
Raport privind mortalitatea înregistrată în cadrul parcului eolian – luna mai 2018									
Etapă căutare	Data	Zonă cercetare turbina	Carcase păsări nr.	Carcase lilieci nr.	Specie	Statut de conservare	Distanța față de turbina	Stare carcasă	Cauza potențială a morții
1	10.05.2018	V200480	0	0	-	-	-	-	-
2	17.05.2018	V200480	0	0	-	-	-	-	-

Raport privind mortalitatea înregistrată în cadrul parcului eolian – luna iunie 2018

Etapă căutare	Data	Zonă cercetare turbina	Carcase păsări nr.	Carcase lilieci nr.	Specie	Statut de conservare	Distanța față de turbina	Stare carcasă	Cauza potențială a morții
1	13.06.2018	V200480	0	0	-	-	-	-	-
2	26.06.2018	V200480	0	0	-	-	-	-	-

Raport privind mortalitatea înregistrată în cadrul parcului eolian – luna iulie 2018

Etapă căutare	Data	Zonă cercetare turbina	Carcase păsări nr.	Carcase lilieci nr.	Specie	Statut de conservare	Distanța față de turbina	Stare carcasă	Cauza potențială a morții
1	17.07.2018	V200480	0	0	-	-	-	-	-
2	25.07.2018	V200480	0	0	-	-	-	-	-

Raport privind mortalitatea înregistrată în cadrul parcului eolian – luna august 2018

Etapă căutare	Data	Zonă cercetare turbina	Carcase păsări nr.	Carcase lilieci nr.	Specie	Statut de conservare	Distanța față de turbina	Stare carcasă	Cauza potențială a morții
1	12.08.2018	V200480	0	0	-	-	-	-	-
2	31.08.2018	V200480	0	0	-	-	-	-	-

Raport privind mortalitatea înregistrată în cadrul parcului eolian – luna septembrie 2018

Etapă căutare	Data	Zonă cercetare turbina	Carcase păsări nr.	Carcase lilieci nr.	Specie	Statut de conservare	Distanța față de turbina	Stare carcasă	Cauza potențială a morții
1	11.09.2018	V200480	0	0	-	-	-	-	-
2	22.09.2018	V200480	0	0	-	-	-	-	-

Raport privind mortalitatea înregistrată în cadrul parcului eolian – luna octombrie 2018

Etapă căutare	Data	Zonă cercetare turbina	Carcase păsări nr.	Carcase lilieci nr.	Specie	Statut de conservare	Distanța față de turbina	Stare carcasă	Cauza potențială a morții
1	02.10.2018	V200480	0	0	-	-	-	-	-
2	20.10.2018	V200480	0	0	-	-	-	-	-

Raport privind mortalitatea înregistrată în cadrul parcului eolian – luna noiembrie 2018

Etapă căutare	Data	Zonă cercetare turbina	Carcase păsări nr.	Carcase lilieci nr.	Specie	Statut de conservare	Distanța față de turbina	Stare carcasă	Cauza potențială a morții
1	12.11.2018	V200480	0	0	-	-	-	-	-
2	21.11.2018	V200480	0	0	-	-	-	-	-
Raport privind mortalitatea înregistrată în cadrul parcului eolian - luna decembrie 2018									
Etapă căutare	Data	Zonă cercetare turbina	Carcase păsări nr.	Carcase lilieci nr.	Specie	Statut de conservare	Distanța față de turbina	Stare carcasă	Cauza potențială a morții
1	08.12.2018	V200480	0	0	-	-	-	-	-
1	20.12.2018	V200480	0	0	-	-	-	-	-

4.3. Monitorizarea impactului

Impactul funcționării parcului eolian asupra factorilor de mediu:

Ape de suprafață

În perioada de monitorizare a anului 2018 nu s-a sesizat niciun impact negativ al acțiunii turbinelor asupra factorului de mediu apă, având în vedere că nu există rețea de canalizare, nu există ape tehnologice, iar apele pluviale se scurg în mod normal, gravitațional și prin infiltrație către terenurile agricole din zona parcului eolian.

Nu au fost semnalate zone de acumulare ape pluviale, zone contaminate etc.

Aer

În perioada de exploatare, obiectivul analizat nu constituie sursă de poluare a atmosferei.

Solul și subsolul

Sursele potențiale de poluare, în timpul funcționării parcului eolian, asupra factorului de mediu sol pot fi deșeurile rezultate și anume – uleiuri uzate de transmisie și hidraulice ce pot produce prin manipularea necorespunzătoare o poluare semnificativă a solului;

Nu s-au consemnat în cadrul parcului eolian zone de poluare a solului.

Nu au fost generate deșeuri specifice în anul 2018.

Biodiversitate

Nevertebrate

Nu există impact negativ asociat operării.

Amfibieni

Nu există impact negativ asociat operării.

Reptile

Nu există impact negativ asociat operării.

Mamifere

Nu există impact negativ asociat operării.

Avifauna și chiroptere

Prezența speciilor în zonă este normală nefiind înregistrate schimbări ale biologiei speciilor ca urmare a funcționării parcului eolian.

Păsările monitorizate sunt dispersate aleatoriu pe întreg arealul parcului eolian și în vecinătatea acestuia fără a se constata locuri preferate sau de acumulare. Inclusiv speciile cu comportament de stol utilizează toate suprafețele aferente parcului eolian.

Păsările de pradă nu formează aglomerări și vizitează în căutare de hrană terenurile agricole după recoltarea cerealelor, zone ce oferă o hrană mai abundentă în rozătoare mici.

Nu au fost identificate culoare de migrație în zona parcului eolian.

Mortalitate/Accidente

Perioada de monitorizare a accidentelor/mortalităților asupra speciilor de păsări și lilieci a cuprins 12 luni de monitorizare aferente anului 2018.

În urma monitorizării nu s-a prognozat un impact potențial estimat al turbinei eoliene asupra păsărilor și liliecilor ca urmare a coliziunii cu subansamblele în mișcare.

Gradul de mortalitate în urma coliziunilor pe anul 2018 este 0, perioada ciclului de cercetare fiind de 12 luni.

Compoziția calitativă a avifaunei observate în perimetrul monitorizat este una destul de diversă, diferența în bogăția specifică față de studiile anterioare fiind nesemnificativă, cuprinzând specii din mai multe grupe taxonomice majore și incluzând taxoni aflați pe listele Anexei I a Directivei Pasari și pe cele ale Anexei 2 a OUG 57/2007 cu completările din 2011.

Nefiind identificate specii afectate astfel, nu este necesar a se întreprinde măsuri de atenuare în acest stadiu.

Având în vedere că analiza datelor colectate din teren nu a evidențiat schimbări majore față de studiile anterioare denotă că impactul activității desfășurate în parcul eolian asupra biodiversității este nesemnificativ.

Foto - Amplasament turbina V200480















Realizat

ENVIRO ECOSMART SRL

expert mediu Eugen Bușilă

ecolog Rodion Amzu

Beneficiar

NEXT ENERGY PARTNERS SRL